

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 2 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ GUAZÚ	165,000	BAmNAmL				28/6/2024	DyBSA	Cambió cartel de leyenda a "BAmNAmL 164" por ajuste de traza según OS 398.
2	RÍO PARANÁ BRAVO	143,000	BzBL	ESCORADA	20/6/2024	DCTYH	28/6/2024	DyBSA	Zarpó señal escorada.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL	APAGADA	11/6/2024	DCTYH	28/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. Reorientó linterna hacia el eje del canal.
4	RÍO PARANÁ MEDIO	595,500	BRL	APAGADA	11/6/2024	DCTYH	28/6/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Por prevención, reprogramó linterna.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	646,000	BVL	ALTERADA	11/6/2024	DCTYH	29/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó alterada. Retiró sistema lumínico. Colocó linterna autocontenida. Cambió números del cartel de leyenda. Limpió casco y torre
6	RÍO PARANÁ MEDIO	662,980	BVL	APAGADA	11/6/2024	DCTYH	29/6/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
7	RÍO PARANÁ MEDIO	677,100	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	31/5/2024	DCTYH	30/6/2024	DyBSA	Verificó señal embestida con marca de tope en buen estado. Reacondicionó guarda hombre y cartelería. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
8	RÍO PARANÁ MEDIO	752,200	BVL	FALTA TORRE	28/6/2024	DCTYH	30/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sin torre. Repuso torre completa.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1172,100	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	29/5/2024	DCTYH	11/6/2024	DyBSA	Verificó señal embestida, con marca de tope torcida y linterna dañada. Cambió silleta y marca de tope. Retiró linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1202,500	BVL	APAGADA	16/4/2024	DCTYH	11/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1204,300	BVL				11/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida y sin linterna. Cambió torre completa. Repuso linterna autocontenida faltante. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1205,400	BVL	APAGADA	16/4/2024	DCTYH	11/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1207,100	BVL	APAGADA	16/4/2024	DCTYH	11/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL	APAGADA	20/5/2024	DCTYH	11/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna depredada sin corona de led. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,200	BRL				11/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida con linterna autocontenida dañada y marca de tope torcida. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1226,600	BVL	FALTA TORRE	1/7/2024	DCTYH			
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1235,000	BRL				11/6/2024	DyBSA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNAmL	DECOLORADA	20/5/2024	DCTYH	11/6/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti