Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 11 de septiembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	OBSERVACIONES
1	CANAL PUNTA INDIO	BRASILEIRA N	BNRNL				7/9/2024	DyBSA	Zarpó señal tipo Spar según OS 388. Instaló nueva señal tipo Spar en posición teórica 6.108.072 N 6.535.473 E según OS 388.
2	CANAL PUNTA INDIO	174,300	BVL	APAGADA	5/9/2024	DCTYH	7/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
3	CANAL PUNTA INDIO	172,000	BVL	APAGADA	5/9/2024	DCTYH	7/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
4	PLAYA HONDA	DON AMÉRICO	BNRNC	FALTANTE	28/8/2024	DCTYH	7/9/2024	DyBSA	Verificó señal en posición teórica. Limpió bicono
5	PLAYA HONDA	DON AMÉRICO	BNRNL				7/9/2024	DyBSA	Verificó señal en posición teórica y en buenas condiciones. Limpió torre y casco
6	PLAYA HONDA	CHICHITA RANCHERA	BNRNL	FALTA LINTERNA	28/8/2024	DCTYH	7/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna, silleta y marca de tope faltantes. Repuso linterna, silleta y marca de tope. Limpió torre y casco
7	PLAYA HONDA	Ex TUPÍ	BNRNL				7/9/2024	DyBSA	Recuperó EX BNRNL TUPI al garete.
8	CANAL DE LA MAGDALENA	Ex 4	BRyBL				6/9/2024	DyBSA	Recuperó 10 metros de fondeo y cuerpo muerto de ex señal, con asistencia de buzos.
9	RÍO DE LA PLATA	Ex 17	BVL		8/9/2024	Sr. CARLOS RISETTI			Observo señal al NE del canal Costanero en posicion 6.186.186 N 6.366.748 E
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	385,700	BVL				6/9/2024	DyBSA	Observó encendida de día. Cambió linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	400,000	BVL				6/9/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	410,400	BVL				6/9/2024	DyBSA	Observó silleta embestida y linterna rota en su base. Repuso silleta y linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	412,300	BRVRL				6/9/2024	DyBSA	Observó cartelería, silleta y marca de tope embestidas. Repuso silleta y marca de tope. Reacondicionó cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	452,000	BVL	APAGADA	6/9/2024	PNA	7/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
15	RÍO PARANÁ MEDIO	473,900	BVL				7/9/2024	DyBSA	Recuperó EX BVL 473,9 en el km 464 M.D. sin panel, regulador ni batería. Repuso número entero. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
16	RÍO PARANÁ MEDIO	480,000	BRL				7/9/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
17	RÍO PARANÁ MEDIO	563,600	BVL		8/9/2024	DyBSA			Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
18	RÍO PARANÁ MEDIO	578,700	BAmNL				9/9/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Cambió cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	580,000	BVL	APAGADA	5/9/2024	5-sep	9/9/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafitti
20	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL	DÉBIL	3/9/2024	DCTYH	9/9/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Por prevención, reprogramó linterna.