

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 17 de septiembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	12,000	BVL	FALTANTE	16/9/2024	DCTYH			
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	DG-7	BNRNL	APAGADA	13/9/2024	DCTYH	16/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	45,000	BVL	APAGADA	30/8/2024	DCTYH	13/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Repuso batería faltante por robo.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	51,400	BRL				13/9/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	55,700	BRL				13/9/2024	DyBSA	Cambió torre
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	61,000	BVL				13/9/2024	DyBSA	Cambió torre
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	94,300	BzRL				13/9/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	96,200	BRL	APAGADA	30/8/2024	DCTYH	13/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL	APAGADA	30/8/2024	DCTYH	13/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	139,300	BVL				14/9/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	143,000	BVL				14/9/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,300	BRL				14/9/2024	DyBSA	Cambió cuerpo muerto
13	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	161,000	BRL	APAGADA	30/8/2024	DCTYH	14/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada con linterna depredada y al garete en proximidades del km 158 M.D. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.256.623 N 5.563.270 E. Repuso linterna autocontenida. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
14	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	161,600	BzVL				14/9/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida. Retiró nido
15	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	167,200	BVL	APAGADA	30/8/2024	DCTYH	14/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
16	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	178,500	BRL	APAGADA	30/8/2024	DCTYH	14/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador.
17	RÍO PARANÁ GUAZÚ	126,000	BRL	APAGADA	11/9/2024	DCTYH	15/9/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Por prevención, cambió torre y sistema lumínico.
18	RÍO PARANÁ GUAZÚ	134,000	BzRL	APAGADA	11/9/2024	DCTYH	15/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
19	RÍO PARANÁ GUAZÚ	146,000	BVL	APAGADA	11/9/2024	DCTYH	16/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
20	RÍO PARANÁ GUAZÚ	192,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/8/2024	DCTYH	15/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
21	RÍO PARANÁ GUAZÚ	212,000	BzRVRL	APAGADA	11/9/2024	DCTYH	15/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Repuso números del cartel de leyenda
22	RÍO PARANÁ BRAVO	150,000	BVRVL	APAGADA	11/9/2024	DCTYH	15/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida y silleta.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	742,200	BVL				13/9/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
24	RÍO PARANÁ MEDIO	796,200	BVL				14/9/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 796" en coordenadas 6.629.365 N 5.531.365 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 126-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 17 de septiembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
25	RÍO PARANÁ MEDIO	800,200	BVL	APAGADA	5/9/2024	DCTYH	14/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
26	RÍO PARANÁ MEDIO	803,800	BVL				14/9/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 803,4" en coordenadas 6.635.651 N 5.529.402 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 126-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 13m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
27	RÍO PARANÁ MEDIO	804,500	BRL				14/9/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 804,7" en coordenadas 6.637.472 N 5.530.102 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 126-24 de la Autoridad de Control. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
28	RÍO PARANÁ MEDIO	812,900	BzVL				14/9/2024	DyBSA	Cambió kilometraje a "812,5" por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 126-24 de la Autoridad de Control.
29	RÍO PARANÁ MEDIO	814,700	BRL				15/9/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 813,6" en coordenadas 6.645.198 N 5.530.324 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 126-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
30	RÍO PARANÁ MEDIO	815,900	BVL				15/9/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 126-24 de la Autoridad de Control.
31	RÍO PARANÁ MEDIO	816,400	BRL				15/9/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.646.969 N 5.531.345 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 126-24 de la Autoridad de Control.
32	RÍO PARANÁ MEDIO	852,500	BVL	APAGADA	5/9/2024	DCTYH	15/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador.
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	869,000	BRL				16/9/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón.
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,600	BzVL	APAGADA	6/9/2024	DCTYH	16/9/2024	DyBSA	Verificó encendida. Por prevención cambió linterna autocontenida.
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BRL	APAGADA	6/9/2024	DCTYH	16/9/2024	DyBSA	Verificó encendida. Por prevención reprogramó linterna.
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	889,300	BzVL	APAGADA	6/9/2024	DCTYH	16/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL	APAGADA	6/9/2024	DCTYH	16/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,700	BVL	ALTERADA	6/9/2024	DCTYH	16/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna apagada. Cambió batería. Reprogramó linterna.
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1074,400	BVL	EMBESTIDA	16/9/2024	DCTYH			Señal sin Marca de Tope y sin linterna
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1082,500	BVL	DECOLORADA	16/9/2024	DCTYH			Casco y torre sucia con guano de aves
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1127,000	BVL	DECOLORADA	16/9/2024	DCTYH			Casco y torre sucia con guano de aves
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1134,500	BVL	DECOLORADA	16/9/2024	DCTYH			Casco y torre sucia con guano de aves
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BRL	DECOLORADA	16/9/2024	DCTYH			Casco y torre sucia con guano de aves
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000	BRL	DECOLORADA	16/9/2024	DCTYH			Casco y torre sucia con guano de aves
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,600	BzVL	ELEMENTOS FALTANTES	16/9/2024	DCTYH			Señal con Elementos Faltantes. Falta marca de tope, falta linterna
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,200	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	16/9/2024	DCTYH			Señal con Elementos Faltantes. Falta torre, falta marca de tope, falta linterna, falta cartel, desguazada.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 17 de septiembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
47	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1229,500	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	16/9/2024	DCTYH			Señal vandalizada. Falta linterna, marca de tope, leyenda.