

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 7 de octubre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	38,500	BVL	FALTA LEYENDA	18/09/2024	DCTYH	06/10/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso cartel de leyenda faltante.
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	42,700	BRL	APAGADA	27/09/2024	DCTYH	04/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada sin panel ni batería. Reemplazó señal metálica por señal plástica completa según OS 505. Repuso sistema luminico con linterna autocontenida. Reutilizó fondeo y cuerpo muerto.
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	46,500	BVL				06/10/2024	DyBSA	Cambió señal metálica por señal plástica según OS 505.
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	47,400	BRL				06/10/2024	DyBSA	Cambió señal metálica por señal plástica según OS 505. Cambió fondeo
5	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	48,000	BRL	FALTA LEYENDA	18/09/2024	DCTYH	06/10/2024	DyBSA	Verificó señal con leyenda en correcto estado.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	61,000	BVL				04/10/2024	DyBSA	Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento. Retiró PRR. Limpio casco
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	71,800	BNRNL	APAGADA	17/09/2024	DCTYH	04/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpio torre y casco
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	135,400	BRL	APAGADA			05/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada y garreada. Reinstaló en posición teórica 6.242.565 N 5.573.300 E. Cambió linterna autocontenida. Limpio torre y casco
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	163,600	BVL	APAGADA	05/10/2024	PNA	05/10/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpio torre y casco
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	164,800	BRL	APAGADA	05/10/2024	PNA	05/10/2024	DyBSA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida. Limpio torre y casco
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	167,600	BRL	APAGADA	05/10/2024	PNA	05/10/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida. Limpio torre y casco
12	RÍO PARANÁ GUAZÚ	149,000	BRL				05/10/2024	DyBSA	Verificó cartel direccionado hacia el canal. Limpio torre y casco
13	RÍO PARANÁ GUAZÚ	161,000	BRL				05/10/2024	DyBSA	Verificó cartel direccionado hacia el canal. Limpio torre y casco
14	RÍO PARANÁ GUAZÚ	162,900	BVL				05/10/2024	DyBSA	Verificó cartel direccionado hacia el canal. Limpio torre y casco
15	RÍO PARANÁ GUAZÚ	188,500	BVL	FALTANTE	26/09/2024	DCTYH	05/10/2024	DyBSA	Verificó señal en posición teórica.
16	RÍO PARANÁ GUAZÚ	222,000	BzVL	FALTA LEYENDA	26/09/2024	DCTYH	05/10/2024	DyBSA	Verificó leyenda en buenas condiciones.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL	APAGADA	04/10/2024	DCTYH			
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	938,700	BzRL	APAGADA					
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,900	BRL	APAGADA					
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1028,100	BVL	APAGADA	05/10/2024	DCTYH			
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1045,400	BRL						
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL				04/10/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 1127,5" en coordenadas 6.895.817 N 5.608.227 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 8 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpio torre y casco. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 7 de octubre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1123,500	BVL				04/10/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 1123,1" en coordenadas 6.892.282 N 5.606.332 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1127,000	BVL				04/10/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 1124,5" en coordenadas 6.893.427 N 5.607.358 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 15 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1128,500	BVL				05/10/2024	DyBSA	Instaló señal en coordenadas 6.896.514 N 5.608.659 E con destello (4)16s, por zona de bajo fondo y en coordinación con inspector de AGP, por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control.
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1129,500	BRL				05/10/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 1133,8" en coordenadas 6.900.829 N 5.608.877 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1129,700	BzRL				06/10/2024	DyBSA	Instaló señal tipo baliza en coordenadas 6.897.271 N 5.609.455 E con destello (4)16s, por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,000	BRL				06/10/2024	DyBSA	Zarpó señal por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 10m de fondeo.
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,900	BVL				05/10/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control.
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1135,300	BRL				05/10/2024	DyBSA	Instaló señal en coordenadas 6.901.930 N 5.609.352 E con destello (4)16s, por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control.
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1138,700	BVL				06/10/2024	DyBSA	Instaló señal en coordenadas 6.904.690 N 5.610.524 E con destello (4)16s, por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control. Reutilizó señal recuperada "EX BVL 1131,9".
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1139,900	BRL				06/10/2024	DyBSA	Instaló señal en coordenadas 6.905.520 N 5.611.218 E con destello (4)16s, por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 153-24 de la Autoridad de Control. Reutilizó casco y torre recuperados de la "EX BRL 1131". Repuso fondeo y cuerpo muerto
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1168,000	BRL	APAGADA	06/10/2024	DCTYH			