## Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

## S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

## **NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

## Información hasta las 13:00 horas del día martes 5 de marzo de 2024

	SE	ANORMALIDAD			NORMALIZADA		- OBSERVACIONES		
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	OBSERVACIONES
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzRL	APAGADA	19/1/2024	DCTYH	2/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada. Linterna y marca de tope faltantes. Cambió torre completa.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,600	BRL	FALTANTE	28/2/2024	DCTYH	2/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó al garete con camalotes y el casco pinchado. Retiró camalotes. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.241.321 N 5.576.346 E. Cambió casco. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	133,000	BzVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/2/2024	DCTYH	2/3/2024	DyBSA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	135,400	BRL	GARREADA	28/2/2024	DCTYH	2/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada. Reinstaló en posición teórica 6.242.565 N 5.573.300 E.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	139,300	BVL	GARREADA	28/2/2024	DCTYH	2/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada y con camalotes. Retiró camalotes. Reinstaló en posición teórica 6.243.570 N 5.569.900 E.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	141,000	BzVRVL	APAGADA	28/2/2024	DCTYH	2/3/2024	DyBSA	Verificó encendida. Por prevención. cambió linterna autocontenida.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	160,000	BzVL				3/3/2024	DyBSA	Verificó señal con nido de aves. Retiró nido de aves.
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	161,000	BRL	APAGADA	3/3/2024	PNA	3/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna depredada sin bateria. Cambió linterna autocontenida.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	170,200	BVL	FALTANTE	28/2/2024	DCTYH	3/3/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.261.540 N 5.564.200 E. Reutilizó casco y torre recuperados en el km 108,6. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Recuperó casco, torre y tramo de fondeo en el km 108.6.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	234,800	BRL	FALTA LINTERNA	3/3/2024	DyBSA	3/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante. Repuso linterna autocontenida.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	283,000	BRVRL	APAGADA	3/3/2024	PNA	3/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	288,400	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	28/2/2024	DCTYH	3/3/2024	DyBSA	Verificó marca de tope embestida. Cambió marca de tope.
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	Ex 316,4	BVL				3/3/2024	DyBSA	Verificó señal garreada al km 293. Intentó remolcar con resultados negativos. Desactivó señal y retiró sistema liminico, sillet, marca de tope y porta cartel.
14	RÍO PARANÁ INFERIOR				3/3/2024	PNA			Se observó señal navegando a la deriva altura puerto de Ramallo, sin poder observarse su progresiva
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1165,300	BVL	APAGADA	22/2/2024	DCTYH	1/3/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada. Linterna y marca de tope faltantes. Cambió torre completa.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,000	BzVL	FALTA LINTERNA	22/2/2024	DCTYH	2/3/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso linterna autocontenida y marca de tope.