

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 26 de mayo de 2020

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|----|------------------------------|------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------|---|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | CANAL INGENIERO EMILIO MITRE | 35,000 | BVL | | | | 23/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Reubicó señal en N:6188626; E:6369640 corrida el día 22/04 para facilitar tareas de dragado. Cambió el cartel de km por "34.5". |
| 2 | CANAL INGENIERO EMILIO MITRE | 35,000 | BRL | | | | 23/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Reubicó señal en N:6188743; E:6369840 corrida el día 22/04 para facilitar tareas de dragado. Cambió el cartel de km por "34.5". |
| 3 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1133,000 | BRL | EMBESTIDA | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Constata señal en posición, en buen estado y correcto funcionamiento. |
| 4 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1139,500 | BVL | GARREADA | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Constata señal en posición, en buen estado y correcto funcionamiento. |
| 5 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1166,000 | BVL | ESCORADA | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal depredada y embestida. Corona de leds faltantes. Cambió linterna y marca de tope. |
| 6 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1168,500 | BRL | GARREADA | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal garreada, embestida, apagada y depredada. Batería, panale y regulador faltantes. Reinstaló señal en coordenadas N: 6927909; E:5615372. Cambió torre completa. |
| 7 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1174,600 | BVL | APAGADA | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal depreda. Linterna, silleta y marca de tope faltante. Repuso linterna, silleta y marcada de tope. |
| 8 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1183,000 | BRL | APAGADA | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | 25/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal apagada. Cambió batería. |
| 9 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1196,000 | BVL | APAGADA | 24/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | 24/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal depredada. Linterna y silleta faltantes. Repuso linterna y silleta. |
| 10 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1206,700 | BVL | ELEMENTOS FALTANTES | 30/04/2020 | PNA | 24/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal depredada. Linterna impactada por perdigones. Cambió linterna. Retiró raigon |
| 11 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1208,000 | BVL | ELEMENTOS FALTANTES | 30/04/2020 | PNA | 24/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Constata señal en buen estado y correcto funcionamiento. |
| 12 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1211,400 | BVL | ELEMENTOS FALTANTES | 30/04/2020 | PNA | 24/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Constata señal en buen estado y correcto funcionamiento. |
| 13 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1213,000 | BVL | | | | 24/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Reubicó señal por cambio de traza NP SFN 96/20 en coordenadas N: 6966395; E: 5618728. |
| 14 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1214,500 | BVL | | | | 24/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Reubicó señal completa por cambio de traza NP SFN 96/20 en coordenadas N: 6967982; E: 5619003, cambiando su cartel de kilometraje a "1214.3" |
| 15 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1215,000 | BRL | | | | 24/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Instaló señal completa por cambio de traza según NP SFN 96/20 en coordenadas N:6968426; E: 5619135 |
| 16 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1216,500 | BRL | FALTA TORRE | 24/05/2020 | PNA | 24/05/2020 | HIDROVÍA S.A. | Normalizada. Constata señal embestida y torre faltante. Repuso torre completa. |