

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 25 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	45,000	BVL	FALTA LEYENDA	23/05/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso número entero faltante.
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	48,000	BVL	FALTA LEYENDA	23/05/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Verificó señal con leyenda completa.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	53,700	BNAmL	FALTANTE	22/05/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Recuperó señal amarrada en el Destacamento Braga. Reinstaló en posición teórica 6.204.146 N 5.633.563 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL				20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Observó sin marca de tope. Repuso marca de tope.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	101,800	BVL	APAGADA	14/06/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	114,900	BVL	FALTA LEYENDA	21/05/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió número entero.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	121,200	BzRL	APAGADA	14/06/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzRL	ESCORADA	21/05/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Verificó horizontalidad del plano focal.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	139,300	BVL	GARREADA	14/06/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada 380 metros. Reinstaló en posición teórica 6.243.570 N 5.569.900 E
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	141,000	BzVRVL	APAGADA	14/06/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	141,600	BzRL	APAGADA	14/06/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	151,400	BVL				21/06/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 150,8" en coordenadas 6.250.978 N 5.568.240 E por ajuste de traza, según OS 416.
13	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	152,000	BzRL	APAGADA	14/06/2024	DCTYH	21/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió batería y regulador.
14	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	154,400	BzRL	APAGADA	14/06/2024	DCTYH	21/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió batería y regulador.
15	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	163,600	BVL	APAGADA	14/06/2024	DCTYH	21/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió batería y regulador.
16	RÍO PARANÁ GUAZÚ	144,000	BRL				23/06/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según OS 398.
17	RÍO PARANÁ GUAZÚ	144,200	BRL				23/06/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.233.524 N 5.628.962 E con destello (4)16 por ajuste de traza según OS 398. Reutilizó cuerpo muerto y fondeo recuperados de la EX BRL 144.(
18	RÍO PARANÁ GUAZÚ	151,800	BzVRVL				23/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.(
19	PASAJE TALAVERA	197,000	BzRL	APAGADA	12/06/2024	DCTYH	23/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.(
20	RÍO PARANÁ INFERIOR	262,000	BRL	APAGADA	14/06/2024	DCTYH	22/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida sin linterna y con camalotes. Retiró camalotes. Cambió silleta. Repuso linterna autocontenida.
21	RÍO PARANÁ INFERIOR	273,400	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/05/2024	DCTYH	22/06/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes.
22	RÍO PARANÁ INFERIOR	303,600	BVL	APAGADA	06/06/2024	DCTYH	22/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió silleta y linterna autocontenida.
23	RÍO PARANÁ INFERIOR	NN-310	BNRNL	APAGADA	23/05/2024	DCTYH	22/06/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió silleta y linterna autocontenida. En maniobra cortó fondeo recuperando 8 metros. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
24	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	FALTANTE	23/06/2024	PNA			
25	RÍO PARANÁ INFERIOR	383,300	BVL				23/06/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 383,5" en coordenadas 6.331.338 N 5.464.154 E por ajuste de traza según OS 439. Limpió casco y torre

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 25 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
26	RÍO PARANÁ INFERIOR	386,000	BVL				23/06/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 385,7" en coordenadas 6.333.020 N 5.462.714 E por ajuste de traza según OS 439. Recuperó 12m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
27	RÍO PARANÁ INFERIOR	389,000	BRL				22/06/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 388,6" en coordenadas 6.333.036 N 5.459.744 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 98-24 de la Autoridad de Control. Por señal embancada y en coordinación con el inspector de AGP cortó fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
28	RÍO PARANÁ INFERIOR	390,300	BRL				22/06/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 390,1" en coordenadas 6.332.624 N 5.458.206 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 98-24 de la Autoridad de Control. Por señal embancada y en coordinación con el inspector de AGP cortó fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
29	RÍO PARANÁ INFERIOR	392,000	BRL				22/06/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 391,7" en coordenadas 6.332.995 N 5.456.554 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 98-24 de la Autoridad de Control. Por señal embancada y en coordinación con el inspector de AGP cortó fondeo recuperando 7 metros. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
30	RÍO PARANÁ INFERIOR	397,000	BVL	APAGADA	06/06/2024	DCTYH	21/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió casco y torre
31	RÍO PARANÁ INFERIOR	400,000	BVL	APAGADA	06/06/2024	DCTYH	21/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada, sin panel solar. Repuso panel solar. Cambió batería. Limpió casco y torre
32	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,200	BVL	APAGADA	15/06/2024	DCTYH	21/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada, sin panel solar. Repuso panel solar. Cambió batería. Limpió casco y torre
33	RÍO PARANÁ INFERIOR	438,200	BVL	APAGADA	06/06/2024	DCTYH	21/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida y silleta. Limpió casco y torre
34	RÍO PARANÁ MEDIO		BRL				19/06/2024	DyBSA	Recuperó ex BRL en el Náutico Coronda.
35	RÍO PARANÁ MEDIO	461,000	BRL	APAGADA	20/06/2024	PNA	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
36	RÍO PARANÁ MEDIO	494,000	BRL	FALTANTE	06/06/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en posición teórica 6.419.720 N 5.430.540 E.
37	RÍO PARANÁ MEDIO	572,000	BVL	APAGADA	06/06/2024	DCTYH	20/06/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada y embestida. Marca de tope faltante y silleta torcida. Cambió batería. Repuso marca de tope y silleta. Limpió torre y casco
38	RÍO PARANÁ MEDIO	584,000	BAmNL				20/06/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida. Limpió torre y casco
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1059,100	BRL	GARREADA	24/06/2024	DCTYH			Señal garreada 600 m aguas arriba
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1061,000	BRL	FALTANTE	24/06/2024	DCTYH			
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1063,200	BVL		24/06/2024	DCTYH			
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1064,000	BVL	FALTANTE	24/06/2024	DCTYH			
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1065,700	BRL	FALTANTE	24/06/2024	DCTYH			Señal a 1000 m aguas abajo, sin Novedad

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 25 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1066,300	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	24/06/2024	DCTYH			Señal sin Marca de Tope, sin Linterna, sin Leyenda
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1082,500	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	24/06/2024	DCTYH			Señal sin Marca de Tope, sin Linterna
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL	FALTA LEYENDA	24/06/2024	DCTYH			