Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 17 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	OBSERVACIONES
1	RÍO URUGUAY	130,200	BVL	APAGADA	12/7/2024	CARP	15/7/2024	SOHMA	Normalizada
2	CANAL INTERMEDIO	MIURA	BNRNL	APAGADA	5/7/2024	DCTYH	15/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
3	CANAL INTERMEDIO	118,500	BVL	RACON F/S	5/7/2024	DCTYH	15/7/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió batería y regulador. Limpió casco y torre
4	CANAL INTERMEDIO	105,000	BRyBL	FALTANTE	28/6/2024	DCTYH	15/7/2024	DyBSA	Verificó señal en posición y en buenas condiciones generales.
5	CANAL INTERMEDIO	Ex 105	BRyBL				12/7/2024	DyBSA	Recupero ex señal en sector de Playa Honda.
6	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	27,000	BVL	FALTA LEYENDA	12/7/2024	DCTYH			
7	PASO BANCO CHICO	73,600	BVL	APAGADA	5/7/2024	DCTYH	15/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Retiró sistema lumínico. Colocó linterna autocontenida.
8	PASO BANCO CHICO	70,000	BVL	APAGADA	5/7/2024	DCTYH	15/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre
9	PASO BANCO CHICO	60,000	BVL	APAGADA	5/7/2024	DCTYH	14/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
10	PASO BANCO CHICO	60,000	BRL				14/7/2024	DyBSA	Cambió señal IV-B por señal III-A completa. Reutilizó linterna autocontenida.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	356,400	BRL	FALTANTE	16/7/2024	PRAC. SR. ROCZKOWSKY			
12	RÍO PARANÁ MEDIO	683,000	BNRNL	APAGADA	10/7/2024	DCTYH	15/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada, sin linterna. Repuso linterna autocontenida con protección antivandalismo. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
13	RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BVL	APAGADA	10/7/2024	DCTYH	15/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada, sin linterna. Cambio torre completa, reponiendo sistema lumínico. Limpio casco. Aplico antigrafitti
14	RÍO PARANÁ MEDIO	724,500	BRL	APAGADA	10/7/2024	DCTYH	15/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna y silleta.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	800,200	BVL	APAGADA	11/7/2024	DCTYH	14/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre. Limpió casco. Aplicó antigrafitti
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,500	BVL	APAGADA	12/7/2024	DCTYH	14/7/2024	DyBSA	Verificó señal en posición teórica, embestida, escorada y apagada. Corrigió escora. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafitti
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,600	BVL	APAGADA	12/7/2024	DCTYH	14/7/2024	DyBSA	Verificó señal en posición teórica, embestida, escorada y apagada. Corrigió escora. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafitti
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	888,800	BRL	FALTANTE					Normalizada. Verificó señal en posición teórica, escorada y apagada. Corrigió escora. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafitti
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	889,300	BzVL	APAGADA			14/7/2024	DyBSA	Instaló nueva señal tipo baliza en coordenadas 6.710.968 N 5.536.690 E en coordinación con inspector de AGP, con destello (4)16s, por ajuste de traza según Orden de Servicio N°: 90-24 de la Autoridad de Control.

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 17 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	OBSERVACIONES
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	889,800	BRL				13/7/2024	DyBSA	Desactivó señal por estar embancada, retirando linterna, marca de tope, silleta y porta cartel. Instaló nueva señal "BRL 890" en coordenadas 6.712.136 N 5.536.250 E con destello (4)16s, por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 90-24 de la Autoridad de Control Aplicó antigrafitti
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	891,800	BRL				13/7/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, segúnOrden de Servicio N° 90-24 de la Autoridad de Control Constató señal embestida sin panel ni marca de tope.
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	892,800	BVL				13/7/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 892,1" en coordenadas 6.714.756 N 5.535.839 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 90-24 de la Autoridad de Control Cambió casco. Limpió torre. Aplicó antigrafitti
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	893,000	BVL				13/7/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.715.795 N 5.536.004 E con destello (4)16s por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 90-24 de la Autoridad de Control Aplicó antigrafitti
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	904,300	BVL	APAGADA	12/7/2024	DCTYH	13/7/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna.
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	967,800	BRL	FALTANTE	12/7/2024	DCTYH	13/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal garreada al km 966,4. Recuperó 20 metros de fondeo. Reinstaló en posición teórica 6.771.870 N 5.559.305 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	990,000	BVL	APAGADA	13/7/2024	DCTYH	13/7/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió torre completa. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafitti